

Assim:

$$\text{Precisão do instrumento} = \frac{\text{Menor unidade da escala}}{\text{Número de divisão do "vernier"}}$$

No exemplo anterior temos: Na escala em mm a menor divisão é 1 mm. No "vernier" temos 50 divisões. Daí a fração ao lado de 1/50 que o desenho mostra com uma lente. Adotando a fórmula temos:

EXECUÇÃO

$$1 - \frac{1}{50}$$

$$2 - \frac{1}{50}$$

$$3 - \frac{10}{50}$$

$$4 - \frac{100}{50}$$

$$5 - \frac{100}{50}$$

$$6 - 0,02$$

EXPLICAÇÃO

1 — Substituindo na fórmula os dados pelos números.

2 — Vamos iniciar a divisão do número 1 por 50, colocando 0, no quociente.

3 — Como 1 é menor que 50 para fazermos a divisão, temos que colocar 0, no quociente, para acrescentarmos 0 no divisor que passa a ser 10.

4 — Entretanto, 10 ainda é pequeno para ser dividido por 50, então aumentamos mais um 0 no divisor que passa a ser 100, e mais 1 0 no quociente que fica 0,0.

5 — 100 dividido por 50 temos 2, mas como quociente já tínhamos 0,0, temos 0,02 que significa 2 centésimos, isto é, um número decimal já que para dividirmos 1 por 50 só poderíamos obter um número fracionário.

5 — Resultado: O aparelho nos dá uma precisão de 0,02 (2 centésimos).

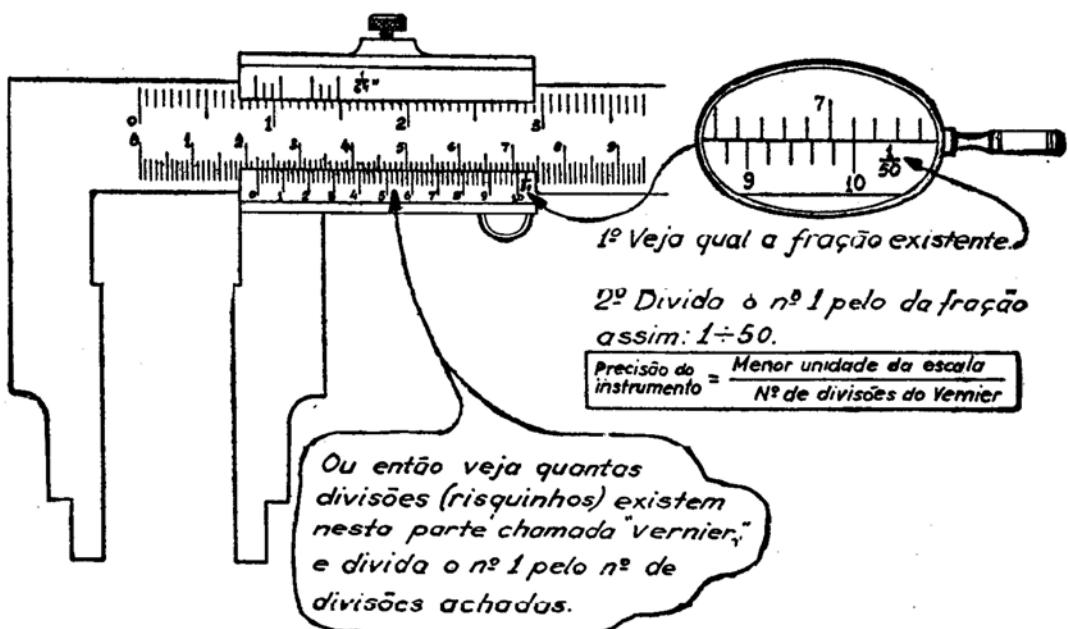


FIG. 199

Outro exemplo:

COMO FAZER A LEITURA NOS CALIBRES (PAQUÍMETROS)


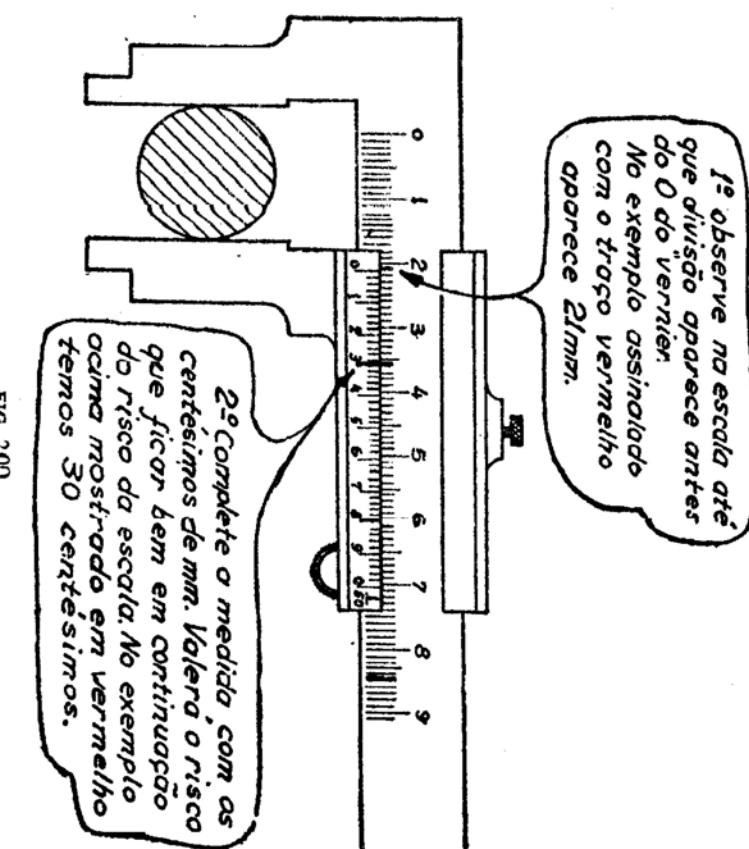


FIG. 200

- 1.ª leitura — os milímetros inteiros
 - 2.ª leitura — as frações de milímetros obtidas no vernier
- | | | |
|-------|-----------------|----|
| Total | <u>21,30 mm</u> | mm |
| | 0,30 mm | |
- Resultado: 21,30 mm (vinte e um milímetros e trinta centésimos). (Ver fig. 200)

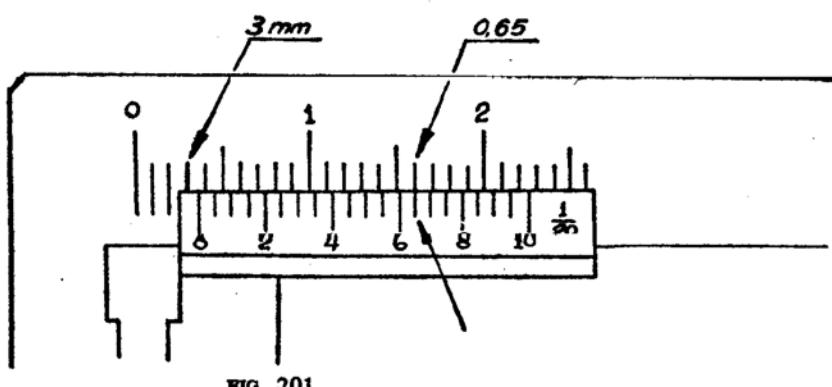

1º Observamos quantas divisões existem à esquerda do 0 do "Vernier."

Temos: 3,00 mm

2º Observamos qual o traço que coincide com o do "Vernier."

Temos no Vernier o 13º traço.

Valendo cada divisão 0,05 temos: $13 \times 0,05 = 0,65$

Leitura total da medida: 3,65 mm

Outro exemplo: Leitura em mm. Calibre em centésimos de mm.


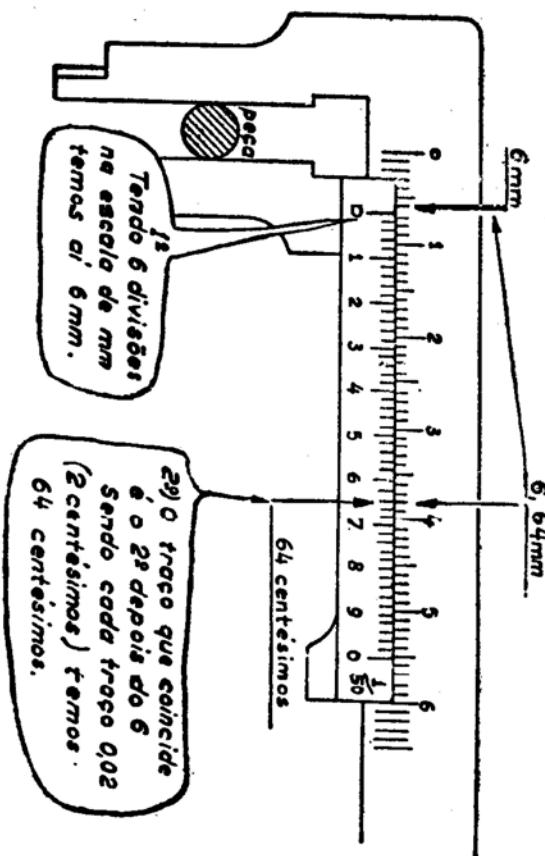


FIG 202

- 1.ª leitura em milímetros inteiros
 - 2.ª leitura em frações de milímetros
- Total
- 6 mm
0,64 mm

6,64 mm
- Resultado da leitura: 6,64 mm (Seis milímetros e sessenta e quatro centésimos). (Ver fig. 202)

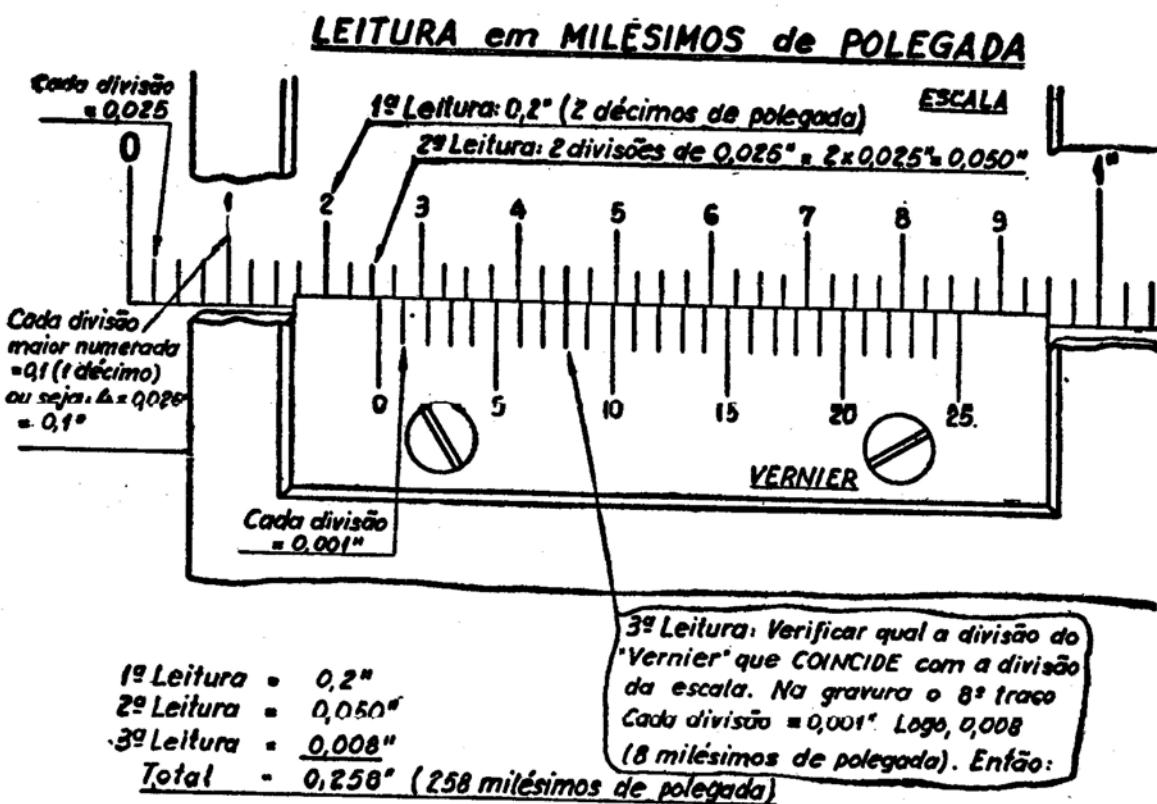

Outro exemplo:

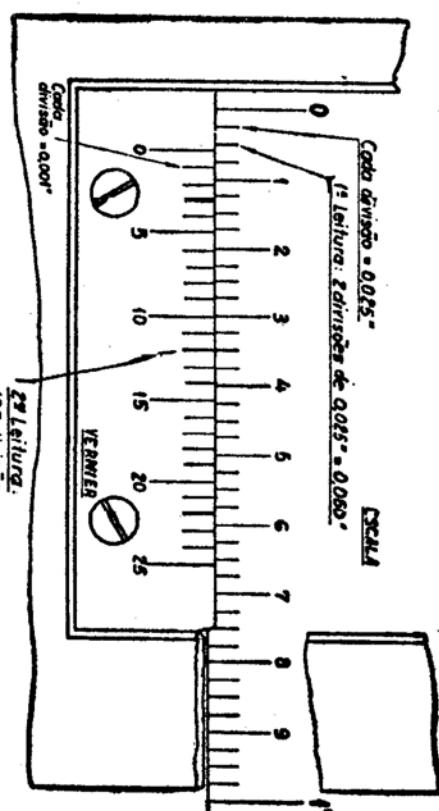


FIG. 204

Léitura de calibre em polegada com escala de 1/64 da polegada

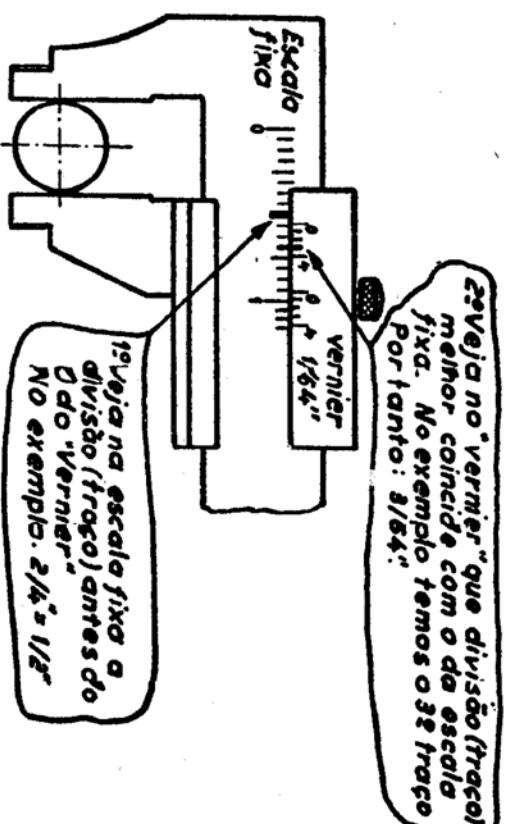


FIG. 205

- 1.ª leitura na escala 1/64 da polegada ou 1/2"
 - 2.ª leitura no "vernier" 2/64 da polegada
- Temos que transformar a leitura em frações de 1/64, isto é, com o mesmo denominador em 64. A 2.ª leitura de 1/64 já está em 64. Temos que transformar a 1.ª que é 2/4. Para isso temos que fazer uma divisão de frações entre 2/4 e 1/64. Assim: $2/4 \div 1/64 = 2/4 \times 64/1 = 128/4 = 32$. Então: $2/4 = 32/64$. $32/64$ (1.ª leitura já em 64) mais os 3/64 da 2.ª leitura nos dá $35/64$. Resultado: O calibre está indicando uma leitura de $35/64$ da polegada. (Ver fig. 205).

Outro exemplo: Ver fig. 206.

LEITURA EM 1/64" DE POLEGADA 1/64"

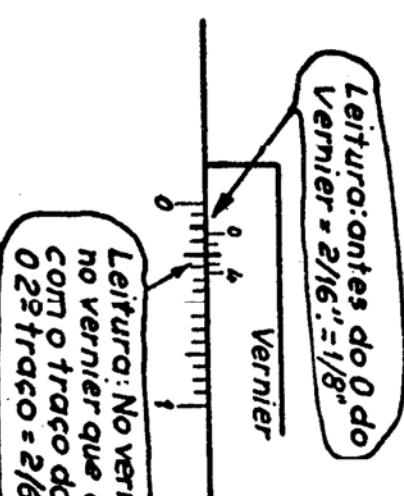


FIG. 206

- 1.ª leitura $2/16 = 1/8$ ou $8/64$. 2.ª leitura $2/64$. Total: $8/64 + 2/64 = 10/64$ ou seja $5/32$.
- Como transformar uma fração de polegada para frações de 1/64. Vejamos o exemplo acima de $2/4$ para transformar em fração de 1/64. A explicação que segue serve para outras transformações.

EXECUÇÃO **EXPLICAÇÃO**

$$2/4 \div 1/64$$

1 — Sempre que precisamos transformar uma fração para outro

denominador, (no nosso exemplo para $1/64$), temos que dividir a fração que queremos transformar para a fração cujo denominador queremos passar. E o que vamos fazer.

$$2/4 \times 64/1$$

2 — Para dividirmos $2/4$ por $1/64$ estabelecemos a seguinte regra:

"Invertemos os termos da 2.ª fração e mudamos o sinal de dividir pelo de multiplicar, como fizemos ao lado na exceção".

$$128/16 = 8 = 8/64$$

3 — Fazendo a multiplicação temos $128/4$.


$$2/4 \times 64/1 = 128/16$$

4 — Para obtermos a fração em 64 basta agora dividirmos 128 por 4. Obtemos 32.

Resultado: $2/4 = 32/64$. Ver mais exemplo em leituras de $1/128$.

Como ler calibre com escala em $1/128$ da polegada

*1º) Veja na escala fixa a divisão (traco) antes do 0° vernier.
No exemplo $9/16$:*

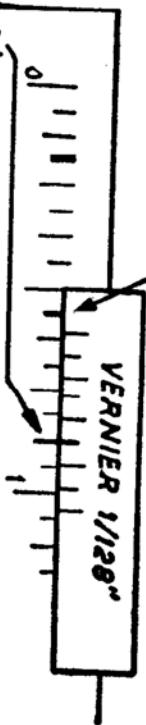

*2º) Complete a leitura verificando que divisão do vernier coincide perfeitamente com qualquer divisão da escala.
No exemplo temos a 5ª divisão valendo cada divisão $1/128$, temos $5/128$.*



FIG. 207

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1.ª leitura obtida na escala fixa | $9/16$ |
| 2.ª leitura obtida no "vernier" | $5/128$ |
- (Ver fig. 207)
- Temos que transformar as leituras para frações de 128.

A 2.ª leitura já está em 128, resta a 1.ª de $9/16$ para passarmos para 128.

Assim: $9/16 \div 1/128$. Para dividirmos duas frações, invertemos a 2.ª fração e mudamos o sinal de dividir para multiplicar. Assim $9/16 \times 128/1 = 1152/16$. Para obtermos a fração em 128, basta dividirmos 1152 por 16 que nos dá 72. Temos então $72/128$. Como a 2.ª leitura já era de $5/128$ a leitura total é de $72/128 + 5/128 = 77/128$.

O USO E A LEITURA DOS TRANSFERIDORES UNIVERSAIS

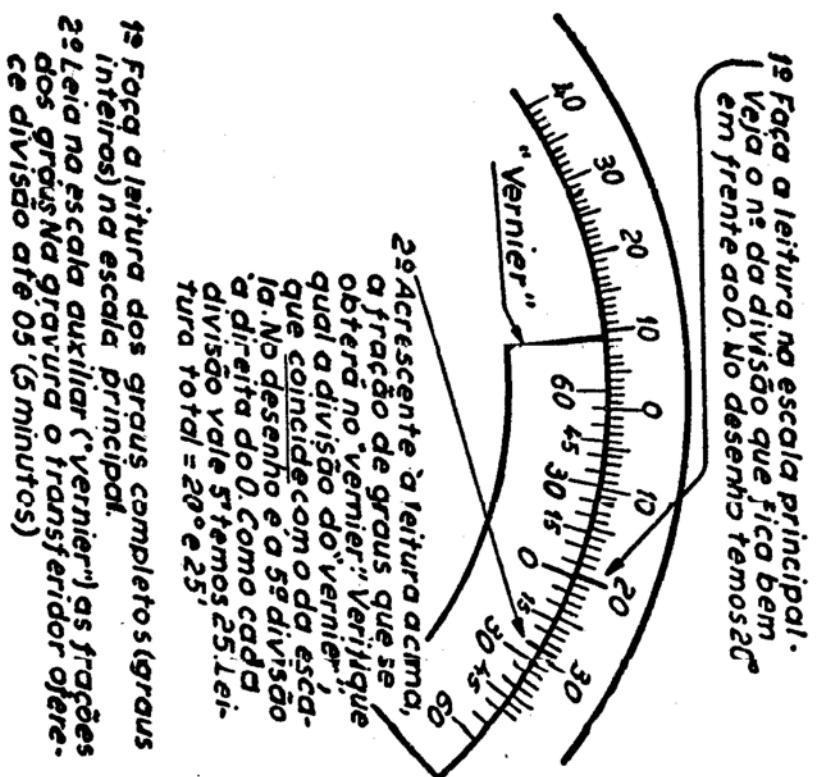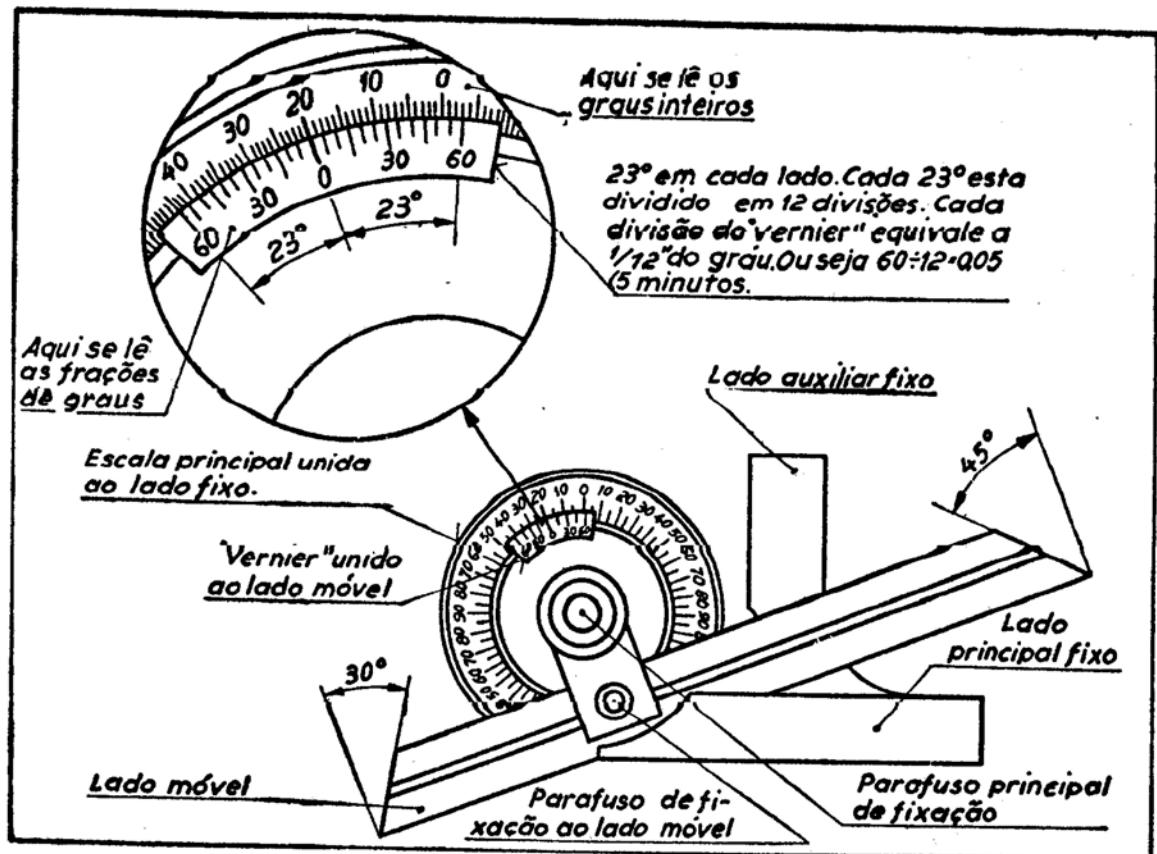

1º Faça a leitura dos graus completos (graus inteiros) na escala principal.
2º Leia na escala auxiliar ("vernier") as frações dos graus. Na gravura o transferidor oferece divisão até 5'.
(Ver figuras 208 e 209).

1.º Faça a leitura dos graus completos (graus inteiros) na escala principal.

2.º Leia na escala auxiliar ("vernier") as frações dos graus. Na gravura o transferidor oferece divisão até 5'.
(Ver figuras 208 e 209).

Uso do indicador na excen-tridade das peças

- 1.º) Ajuste o ponto zero na parte mais baixa da peça.
- 2.º) Gire a peça até o máximo desvio do ponteiro.
- 3.º) A excen-tridade será igual à metade do máximo desvio acusado pelo indicador. (Veja fig. 210)

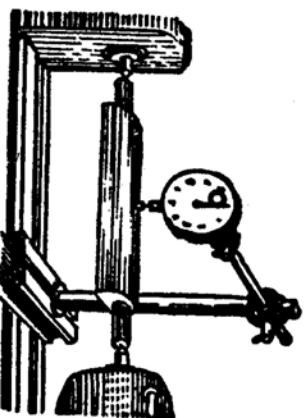


FIG. 210

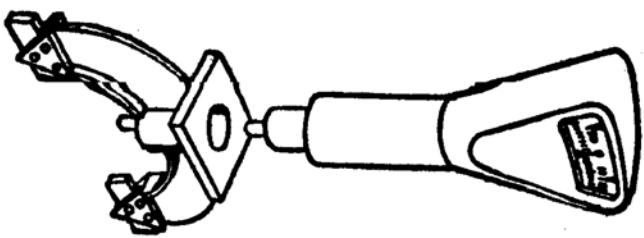


FIG. 211

Uso e leitura do minímetro

Ofercem leituras com precisão que vão desde 0,01 (um centésimo) a 0,001 (um milésimo de milímetro). Seu campo de medi-das porém é limitado indo entre 0,2 a 0,4 mm. Os minímetros são montados em suportes. A gravura n.º 211 mostra a montagem em um suporte de cavalete. Dessa forma são usados para verificação da tolerância das peças na produção em série e em linha.

Micrômetro especial para me-dir dentes de engrenagens. (Fig. 212).



FIG. 212

Como usar e fazer a leitura nos comparadores
índices de tolerância

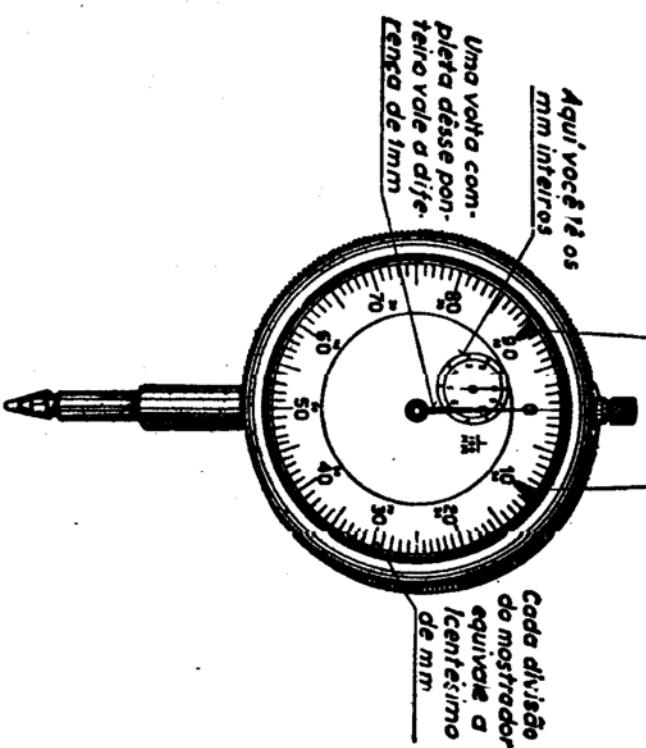


FIG. 213


O comparador ou indicador é usado no centrado de peças, verifi-ciação do cilindro, alinhamento das diferenças de superfícies tra-balhadas. Podem ser dispostos em suportes adequados, graminhos, etc. A escala está dividida em 100 partes. Uma volta completa do

ponteiro, corresponde à diferença de 1 mm. (Ver fig. 213). Assim a sua precisão se acha:

$$\text{Precisão dos indicadores} = \frac{\text{unidade do mostrador}}{\text{número de divisores}} = \frac{1 \text{ mm}}{100} = 0,01$$

Veja também a figura 210.

Como ler medidas em micrômetros de centésimos de milímetro

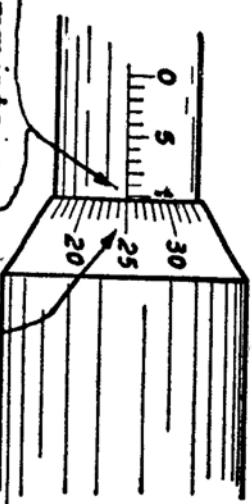

- 1º Leia os mm inteiros aqui. No exemplo temos 10mm.**
- 2º A crescente à 1º leitura, os centésimos de mm que se lê aqui. No exemplo temos 25 centésimos de mm de mm. Vale o traço que fica em continuacão.**

FIG. 214

Aqui cada traço vale $\frac{1}{100}$ de mm. Ie 1 centésimo de mm.

1º Leia aqui os mm inteiros coincidentes aqui. Vemos 3mm
No exemplo temos 2 milésimos de mm 2 centésimos de mm (0,002mm)

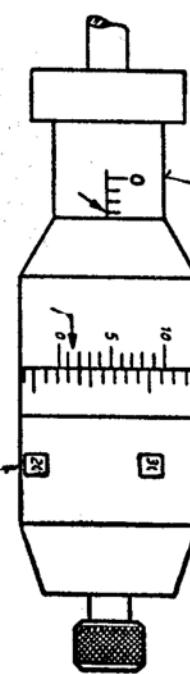


FIG. 215

(Ver fig. 215).

- 1.ª leitura
2.ª leitura
3.ª leitura

Total da leitura
3,000 mm
0,002 mm
0,220 mm
3,222 mm

Quando a peça não fica bem centrada

Se ao colocarmos a peça na máquina, (entre pontas do torno) e verificarmos que a mesma não está bem centrada, damos uma volta na peça com a mão assinalando com um giz a parte mais saliente. O uso do indicador facilita esta verificação. (Fig. 216)

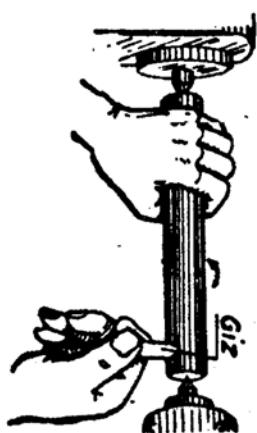


FIG. 216

(Ver fig. 214).

- 1.ª leitura em mm — 10 mm.
2.ª leitura em centésimos de milímetro feita no tambor — 0,25 mm.

Total da leitura — 10,25 mm.